

# Kierroslukumittareiden ja tärinämittareiden käynnistysohjeet


## 1. Esipuhe

Arvoisa asiakas! Kiitos, että teit ostoksia TME:llä! Pitäen huolen ympäristöstä, annamme sinulle nämä lyhennetyt käyttöohjeet. Ennen kuin aloitat laitteen käyttämistä, ole hyvä ja lue ne huolellisesti. Käy sivuilla: [www.tme.eu](http://www.tme.eu) Lyhennetyissä käyttöohjeissa olevat piirroksot ovat vain esimerkkikuvia ja ne saattavat poiketa esineen todellisesta ulkonäöstä. Se ei kuitenkaan muuta niiden perusominaisuuksia.

## 2. Käyttötarkoitus

Laitteet ovat tarkoitettu kiertojen lukumäärän/kiertonopeuden sekä tärisevän kohteen kiihdytyksen, siirron tai nopeuden mittaamista varten.

## 3. Laitteen esivalmistus ja käyttö

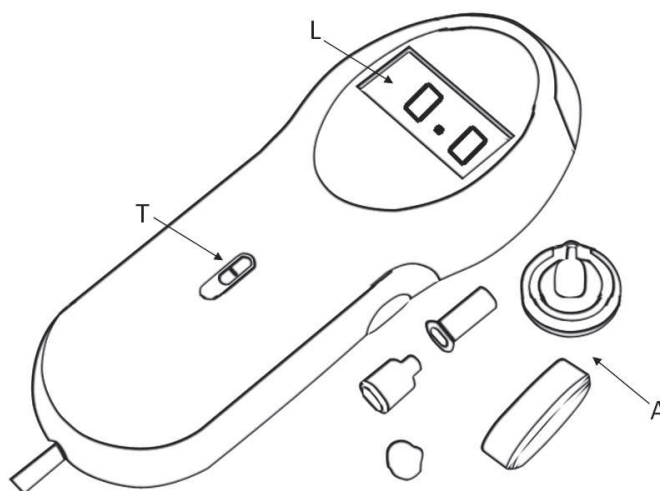

L - LCD näyttö

T - mittausmoodin kytkin


A - lisätarvikkeet



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815  
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN

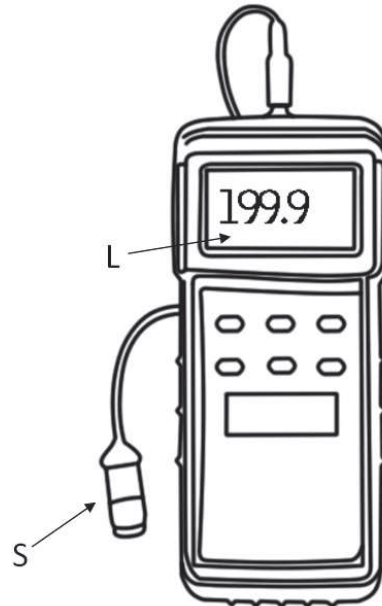

L - LCD näyttö

S - tärinäanturi

- Kytke virta päälle laitteen paneelissa olevan painikkeen avulla.
- Paina sopiva painike valitaksesi vaaditun toiminnon.
- Suorita mittaus ja tarkkaile tulosignaalin arvoa.
- Vaihtaaksesi pariston avaa pariston suojakansi ruuvaamalla kiinnitysruuvit irti tai löysentämällä hakakiinnitys, sen jälkeen vaihda paristo ja sulje kansi.

#### 4. Turvatoimet

- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut. Ennen kuin alat käyttää laitetta, tarkista sen kotelo. Tarkista, eikö siinä ole halkeamia, tai murtuneita paloja. Tarkista huolellisesti pistorasioiden ympärillä oleva eristys.
- Varmista, että pariston suojakansi on suljettu ja lukittu, ennen kuin alat käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta, jos se toimii virheellisesti. Suojaus saattaa olla vaurioitunut. Jos et ole varma, onko laite käyttökunnossa, toimita se huoltoon.
- Vaihda paristo uuteen tai lataa akku, jos näytölle ilmestyy pariston heikkenemisen ilmaisin.
- Laitteen huollon aikana käytä ainoastaan tuottajan määrittämiä vaihto-osia.
- Älä käytä laitetta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, ellei se ole siihen mukautettu.
- Ole varovainen suorittaessasi mittauksia - on koneiden pyörivien ja liikkuvien komponenttien aiheuttaman vartalon loukkaantumisen vaara.
- Älä suuntaa silmiin ja varo heijastettua sädettä.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, PUOLA

Y-tunnus (NIP): 729-010-89-84, REGON: 473171710, Käräjäoikeus Łódź - Śródmieście KRS no: 0000165815  
Yhtiön pääoma : 3 300 000 PLN