

SOLDER

PEAK

Spájkovacia stanica s reguláciou teploty Model: ZD-8936

1.



SOLDER

PEAK

2. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

- Pri používaní elektrického prístroja by ste mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.
 - Pred pripojením zariadenia k sieti skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.
 - Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo inštruované osobou zodpovednou za bezpečnosť.
 - Stanicu nenechávajte bez dozoru, keď je zapnutá.
 - Nepoužívajte vo výbušnom prostredí alebo v blízkosti horľavých materiálov.
 - Nevystavujte dažďu alebo vlhkosti.
 - Nepoužívanú spájkovačku odkladajte na stojan.
 - Okolo zariadenia ponechajte dostatočný priestor a vetranie, aby bolo umožnené unikanie tepla a/alebo výparov.
 - Nikdy neumiestňujte výrobok alebo jeho časti do vody ani s ním nepracujte mokrymi rukami.
 - Pri spájkovaní noste vhodný odev a ochranné okuliare.
 - Spájkovacie práce sa musia vykonávať na stabilnom a nehorľavom povrchu.
 - Nedotýkajte sa žiadnych kovových častí v blízkosti spájkovacej špičky/dýzy.
 - Spájkovačku nenechávajte bez dozoru, keď je zapnutá.
-
- Po práci so spájkou si dôkladne umyte ruky.
 - Uistite sa, že je vypínač v polohe "vyp." Len čo zariadenie nepoužívate, odpojte ho.
 - Pred uskladnením sa uistite, že je vypnuté napájanie a nechajte stanicu vychladnúť na izbovú teplotu.

3. Charakteristika

Spájkovacia stanica

- Vykurovacie teleso s dlhou životnosťou pre rýchle zahriatie.
- LED digitálny displej teploty na zobrazenie teploty a prevádzkových režimov, ľahko ovládateľný.
- Táto spájkovacia stanica je vybavená inovatívnou kombináciou ohrievača a snímača, ktorá zaisťuje rýchle zahriatie a rýchly návrat teploty.
- Gumový úchyt rukoväte umožňuje nepretržité používanie bez únavy a tepelných ťažkostí.
- Odolné vykurovacie teleso pre dlhú životnosť a rýchlu reakčnú dobu.

Spájkovačka

Vďaka vysokému výkonu a tenkému dizajnu je táto žehlička vhodná na presné spájkovanie. Vykurovacie teleso je vyrobené z PTC a snímač na spájkovacom hrote dokáže rýchlo a presne regulovať teplotu spájkovania.

SOLDER

PEAK

4. Špecifikácia

Napätie: AC 220-240V 50Hz

Spájkovačka 24V 60W (Max. 90W)



Teplotný rozsah: 50-480°C

Displej: LED

5. Obsluha spájkovačky

- Vložte spájkovačku do držiaka.
- Potom zasunúte zástrčku do zásuvky na stanici a dotiahnite maticu zástrčky otáčaním v smere hodinových ručičiek.
- Pripojte riadiacu jednotku k napájacíemu zdroju a zapnite napájací zdroj.
- Vykoná sa autotest, počas ktorého sa všetky prvky displeja krátko rozsvietia.
- Elektronický systém sa potom automaticky zapne na nastavenú teplotu.

6. Nastavenia displeja a teploty

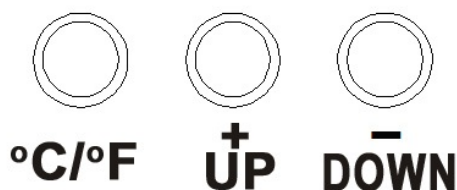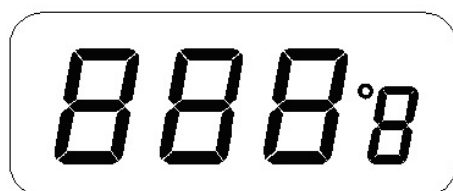

SOLDER

PEAK

- Stlačením tlačidla „+ HORE“ alebo „- DOLE“ nastavíte teplotu.

Po krátkom stlačení sa teplota zmení o ± 1 °C.

Dlhším podržaním rýchlo nastavíte cieľovú teplotu. • Tlačidlo „°C / °F“ slúži na prepínanie medzi °C / °F. Predvolená jednotka je °C, stlačením tlačidla „°C / °F“ môžete prepínať medzi °C a °F.

7. Údržba

Pred ďalším použitím musia byť bezpečnostné zariadenia alebo mierne poškodené časti starostlivo skontrolované, či sú správne a správne fungujú. Skontrolujte, či pohyblivé diely neobsahujú chyby a či nie sú zaseknuté alebo poškodené. Poškodené prístroje a bezpečnostné diely musia byť opravené alebo vymenené kvalifikovaným technikom, pokiaľ nie je v návode na obsluhu uvedené inak. Používajte iba príslušenstvo alebo doplnky určené pre toto zariadenie. Používanie iného náradia a iného príslušenstva môže viesť k riziku poranenia.

8. Varovanie

Napájací kábel by mal byť pripojený iba k schválenej zásuvke alebo adaptéru.

Vysoká teplota

Teplota spájkovacieho hrotu môže po zapnutí napájania dosiahnuť okolo 480 °C (896 °F). Keďže nesprávna manipulácia môže mať za následok popáleniny alebo požiar, urobte nasledujúce preventívne opatrenia:

- Nedotýkajte sa kovových častí v blízkosti spájkovacej špičky/dýzy.
- Nepoužívajte tento systém v blízkosti horľavých predmetov.
- Informujte ostatných ľudí na pracovisku, že zariadenie sa môže veľmi zahriať a malo by sa s ním zaobchádzať ako s potenciálne nebezpečným.
- Počas prestávok pri práci a po použití vypnite napájanie.
- Pred výmenou súčiastok alebo pred uskladnením sa uistite, že je vypnuté napájanie a nechajte stanicu vychladnúť na izbovú teplotu.

• **Varovanie: zariadenie by sa malo nasadiť na držiak, ak sa nepoužíva.**

• **Ak sa zariadenie nebude používať opatrne, môže dôjsť k požiaru.**

---- **budte opatrní pri používaní zariadenia na miestach s horľavými materiálmi;**

---- **neaplikujte dlho na to isté miesto;**

---- **nepoužívajte v prítomnosti výbušnej atmosféry;**

---- **pamätajte, že teplo sa môže prenášať na neviditeľné horľavé materiály;**

---- **po použití položte prístroj na stojan a pred uložením ho nechajte vychladnúť;**

---- **zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru.**

Starajte sa o svoje nástroje

Nepoužívajte náradie na žiadne iné účely ako na spájkovanie alebo odspájkovanie.

SOLDER

PEAK

Neuhýbajte spájkovačkou/pištoľou do pracovného stola ani ich nevystavujte silným nárazom.

Nepájajte spájkovaciú špičku, aby ste odstránili oxid, špičku utrite čistiacou špongiou.

Pred pripojením alebo odpojením spájkovačky vypnite napájanie.

Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí

Varovanie: Toto zariadenie nie je určené na používanie deťmi.

Nepoužitú spájkovaciu nástroj skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí. Vypnite všetky nepoužívané spájkovacie nástroje.

Pracovné prostredie

Nepoužívajte spájkovačku vo vlhkom alebo mokrom prostredí. Po dokončení práce by sa spájkovačka a teplovzdušná banka mali nasadiť na držiak. Dodržiavajte príslušné bezpečnostné predpisy na pracovisku.