

Návod na uvedení plynových páječek a hořáků do provozu

1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.


Podívejte se na www.tme.eu.

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

2. Určení

Příruční nářadí určené k pájení elektronických součástek, koncovek kabelů.

3. Příprava k práci a používání

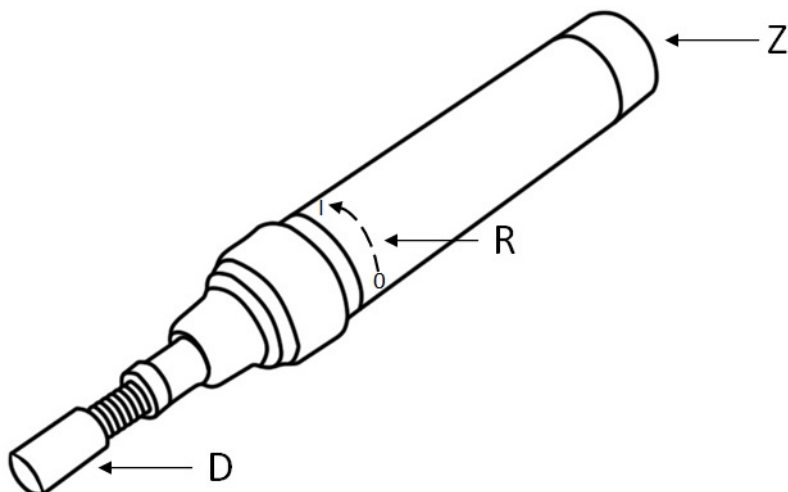

D - výstupní tryska


R - nastavení plamene

Z - plnicí ventil

- Než začnete páječku plnit, ujistěte se, že se vypínač ON/OFF nachází v poloze "OFF".
- Při plnění obvykle nejsou potřebné žádné redukce.
- Při plnění páječky držte nádobku s plynem tak, jak je uvedeno na obrázku (průtok plynu je vynucen gravitací).
- Plnění ukončete, když cítíte, že nádržka páječky je plná nebo když hladina v průzoru dosáhne asi 90 %.
- Nářadí obsahuje lehce hořlavý plyn (butan) pod tlakem - zacházejte s ním s opatrností.
- Nevystavujte nářadí působení teploty vyšší než +50 °C (120 °F) a dlouhodobému působení slunečních paprsků.
- Nářadí neprorážejte ani je nevhazujte do ohně.
- Nesprávné nastavení tlačítka spouště plynu může způsobit nadměrný výron plynu, plameny nebo katalyzaci s červeným zabarvením.

4. Bezpečnostní opatření

- Neplňte, nezapalujte a nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně, topidel, kamen a lehce hořlavých materiálů.
- Zařízení přechovávejte mimo dosah dětí.
- Dbejte zvláštní opatrnosti, jelikož teplota koncovky je vyšší než 1300 °C (2500 °F).
- Dbejte zvláštní opatrnosti, jelikož plamen je při denním světle nebo silném umělém osvětlení téměř neviditelný.
- Používejte ochranné brýle.
- Nezkoušejte pracovat z nadměrné vzdálenosti. Udržujte stabilní pozici.
- Dbejte opatrnosti. Věnujte pozornost prováděné činnosti a pozorujte, co se děje v okolí. Nepracujte, jste-li unaveni.
- Nedotýkejte se rozehřáté koncovky a objímky.
- Neponechávejte nářadí bez dozoru při práci nebo když je zahřáté.
- Před uskladněním se vždy ujistěte, že všechny díly páječky vychladly.
- Před nasunutím ochranného víčka se ujistěte, že nářadí je vypnuté a není horké.
- Zařízení smí být používáno pouze v dobře větraných místnostech.
- Nezkoušejte nářadí seřizovat nebo opravovat. Páječka není zařízení pro opravu svépomocí.

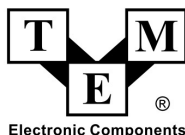

TME Czech Republic, s.r.o.

Hornopolská 3308/40, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česká republika
IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021, Společnost je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč