

# Návod na uvedení tachometrů a měřičů vibrací do provozu

## 1. Úvod

Vážený zákazníku! Děkujeme, že jste nakoupili v TME! S dbalostí o životní prostředí Vám poskytujeme tento zkrácený návod k obsluze. Prosíme, abyste si jej před zahájením práce se zařízením pozorně přečetli.


Podívejte se na [www.tme.eu](http://www.tme.eu).

Obrázky umístěné v tomto zkráceném návodu jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečného vzhledu předmětu. To ale nemění jejich základní vlastnosti.

## 2. Určení

Přístroj určený k měření počtu otáček/rychlosti otáčení a zrychlení, posunutí nebo rychlosti chvějícího se tělesa.


## 3. Příprava k práci a používání

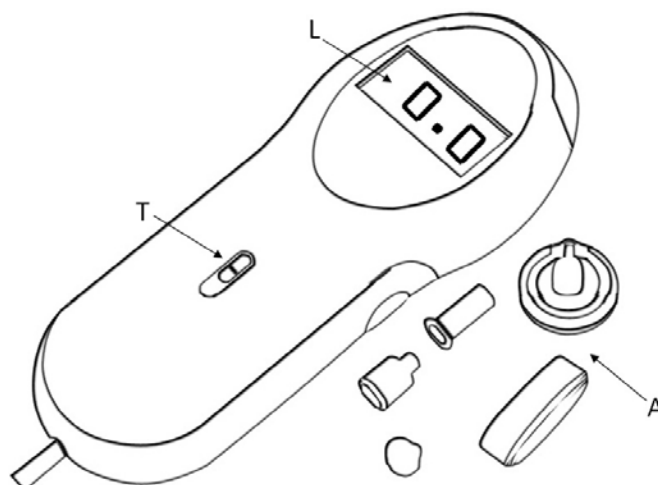


L - LCD zobrazovač

T - přepínač režimu měření

A - příslušenství

	<b>TME Czech Republic, s.r.o.</b> Slévárenská 406/17, CZ - 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika tel. +420 596 633 105, fax +420 596 633 104, <a href="mailto:tme@tme.cz">tme@tme.cz</a> , <a href="http://www.tme.cz">www.tme.cz</a> IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844 Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
---	---

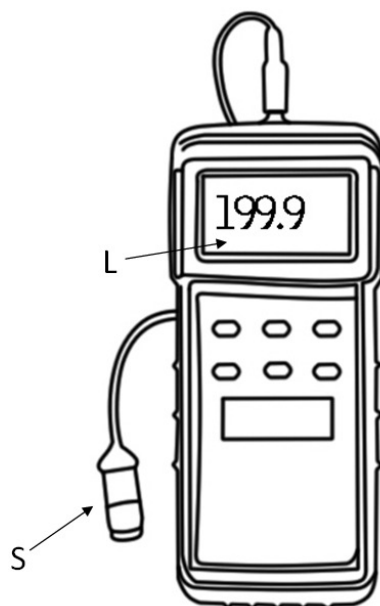

L - LCD zobrazovač

S - čidlo vibrací

- Pomocí tlačítka na panelu přístroje zapněte napájení.
- Zvolte požadovanou funkci stiskem příslušného tlačítka.
- Proveďte měření a sledujte hodnotu vstupního signálu.
- Pro výměnu baterie otevřete víčko baterie odšroubováním upevňovacího šroubku nebo uvolněním západky, vyměňte baterii, zavřete víčko.

#### 4. Bezpečnostní opatření

- Přístroj nepoužívejte, je-li poškozen. Než začnete přístroj používat, zkontrolujte jeho kryt. Zkontrolujte, zda nemá praskliny nebo odlomené kousky. Důkladně zkontrolujte izolaci kolem zásuvek.
- Než začnete přístroj používat, ujistěte se, že víčko baterie je zavřené a zacvaknuté.
- Přístroj nepoužívejte, nepracuje-li správně. Ochrana může být poškozená. Nejste-li si jisti, zda je přístroj v pořádku, předejte jej do servisu.
- Je-li na zobrazovači vidět indikátor slabé baterie, vyměňte baterie nebo nabijte akumulátor .
- Při opravách přístroje používejte pouze náhradní díly stanovené výrobcem.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, není-li k tomu přizpůsoben.
- Během měření buďte opatrní - riziko zranění rotujícími a pohybujícími se díly strojů.
- Nesviťte do očí a dejte pozor na odražený paprsek.

	<b>TME Czech Republic, s.r.o.</b>
	Slévárenská 406/17, CZ - 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Česká republika tel. +420 596 633 105, fax +420 596 633 104, tme@tme.cz, www.tme.cz
	IČ: 27789021, DIČ: CZ27789021. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51844 Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
	<b>Electronic Components</b>