

Gebruiksaanwijzing voor tachometers en trillingsmeters


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het meten van het aantal omwentelingen/draaisnelheid en de versnelling, verplaatsing of snelheid van een draaiend lichaam.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

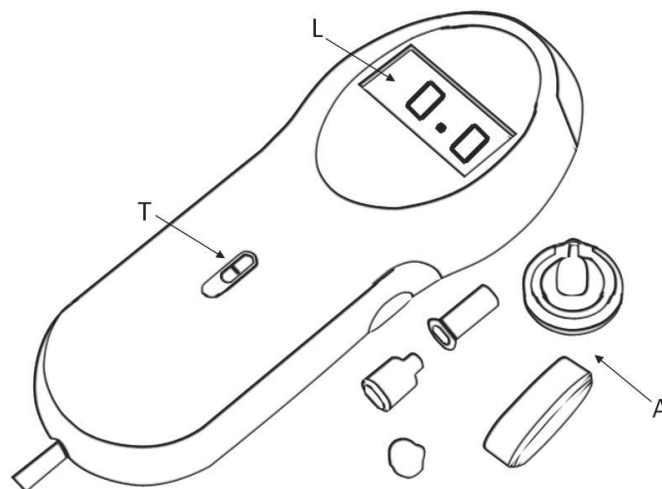

L - lcd-display T - schakelaar meetmodus A - accessoires




Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

SoFi nummer (NIP): 729-010-89-84, Statistische nr. (REGON): 473171710

Rechtbank voor Łódź - Centrum Kvk Nr.: 0000165815

Gestort kapitaal: 3 300 000 PLN

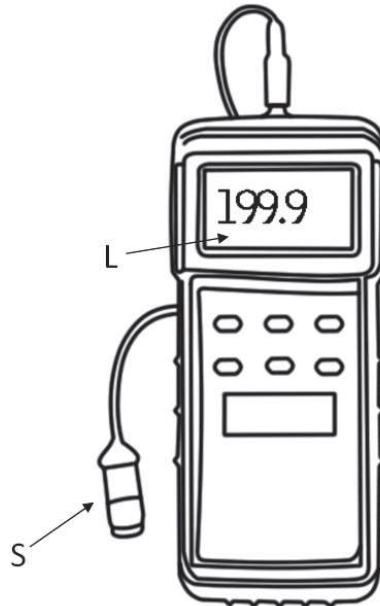

L - lcd-display S - vibratiesensor

- Schakel de voeding in met behulp van de knop op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Druk op de betreffende knop om de gewenste functie te kiezen.
- Voer de meting uit en bekijk de waarde van hetingangssignaal.
- Om de batterij te vervangen opent u het batterijklepje door de bevestigingsschroeven los te draaien of het sluitlipje los te maken. Vervang de batterij en sluit het batterijvakje.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is. Controleer de behuizing voordat u gebruik gaat maken van het apparaat. Controleer of er geen barstjes inzitten en of er geen stukje zijn afgebroken. Controleer nauwkeurig de isolatie rond de contacten.
- Zorg ervoor dat het batterijklepje goed is gesloten voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet goed werkt. De beveiliging kan beschadigd zijn. Wanneer u er niet zeker van bent dat het apparaat goed werkt, breng het dan naar de klantenservice.
- Vervang de batterij door een nieuwe of laad de batterij op, wanneer op de display de verschijnt dat de batterij bijna leeg is.
- Gebruik bij het onderhoud van het apparaat alleen reserveonderdelen die door de producent zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving, als het hiervoor niet geschikt is.
- Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de metingen - risico van beschadiging van het draaiende lichaam en de bewegende elementen van machines.
- Niet in de ogen schijnen en kijk uit voor de gereflecteerde lichtbundel.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLEN

SoFi nummer (NIP): 729-010-89-84, Statistische nr. (REGON): 473171710

Rechtbank voor Łódź - Centrum Kvk Nr.: 0000165815

Gestort kapitaal: 3 300 000 PLN