

# Tachométer, vibrométer kezelési útmutató


## 1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a [www.tme.eu](http://www.tme.eu)-ra. A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

## 2. Rendeltetés

A készülék a forgások számát/ a forgási sebességet, valamint a rezgő test gyorsulását, elmozdulását vagy sebességét méri.

## 3. Felkészülés a munkára és használat

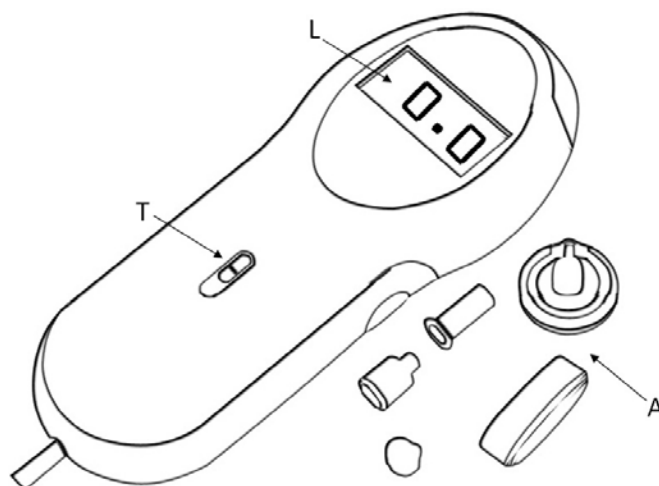

L - LCD kijelző

T - mérési üzemmód átkapcsoló


A - tartozékok



**TME Hungary Kft.**

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország  
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, [tme@tme.hu](mailto:tme@tme.hu), [www.tme.hu](http://www.tme.hu)

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42

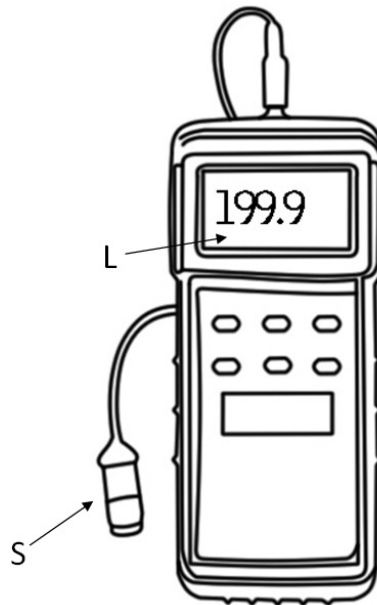

L - LCD kijelző

S - rezgés érzékelő

- Kapcsolja ki a készüléket a panelen található nyomógomb segítségével.
- Ahhoz, hogy kiválassza a kívánt funkciót, nyomja meg a megfelelő nyomógombot.
- Végezze a mérést és figyelje a bemeneti jel értékét.
- Elemcsere céljából a rögzítőcsavarok kihajtásával vagy a patent kilazításával nyissa ki az elemtartó fedelet, cserélje ki az elemet, majd zárja vissza a fedelet.

#### 4. Biztonsági szempontok

- Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott. Mielőtt használni kezdi a műszert, ellenőrizze a készülékház épségét. Nézze meg hogy nincs-e rajta repedés vagy nem hiányoznak-e kitört darabok. Alaposan ellenőrizze a szigetelést a csatlakozóaljzatok körül.
- A műszer használata előtt győződjön meg az elemtartó fedél zárt, bepattintott állapotáról.
- Ne használja a készüléket, ha helytelenül működik. A védelem sérült lehet. Ha nem biztos abban, hogy a készülék jól működik-e, adja át egy szervíznek ellenőrzésre.
- Cserélje az elemeket újakra, vagy töltsse föl az akkumulátort, ha a kijelzőn megjelenik a gyenge elemre utaló jelzés.
- A készülék szervizeléskor csak a gyártó által meghatározott csere-alkatrészeket használja.
- Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen feladatra kialakítva.
- Legyen óvatos méréskor - forgó testek és a gépek mozgó alkatrészei testi sérüléseket okozhatnak!
- Ne világitson senkinek a szemébe, és vigyázzon a visszavert sugárra.



**TME Hungary Kft.**

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország  
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, tme@tme.hu, www.tme.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42