

Luxméter, zajszintmérő, alkohat kezelési útmutató


1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra. A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

A készülék a fényerőt, a zajszintet, valamint a leheletben levő alkoholszintet méri.


3. Felkészülés a munkára és használat

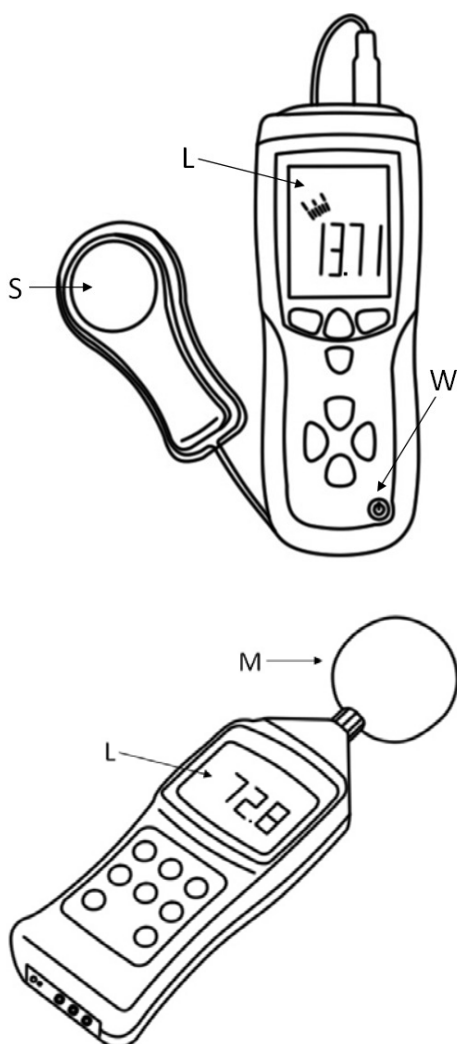

TME Hungary Kft.

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, tme@tme.hu, www.tme.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42

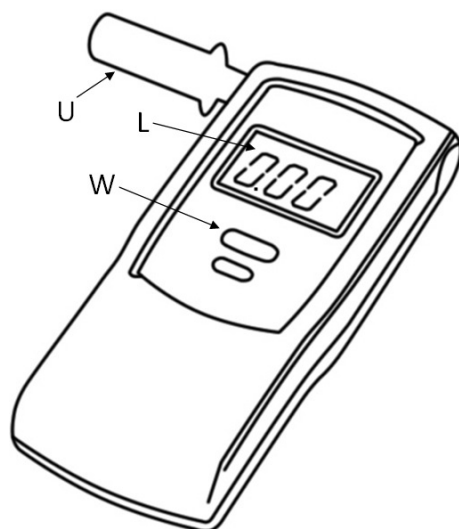

L - LCD kijelző

M - mikrofon

S - fényerő érzékelő

U - fúvóka

W - ki-/ bekapcsoló nyomógomb

- Kapcsolja be a készüléket a panelen található nyomógombbal.
- Állítsa a funkcióválasztó/méréshatár váltó kapcsolót a kívánt állásba. Ha a mérendő érték nagysága ismeretlen, válassza a legnagyobb méréshatárt.
- Figyelje a bemeneti jel értékét.
- Alkomat esetén helyezze el a fúvókat, fújja be a levegőt a gyártói használati útmutató szerint.
- Elemcsere céljából a rögzítőcsavarok kihajtásával vagy a patent kilazításával nyissa ki az elemtartó fedelet, cserélje ki az elemet, majd zárja vissza a fedelet.

4. Biztonsági szempontok

- Az adott mérésnek megfelelő aljzatokat, funkciókat és méréshatárokat használja.
- Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott. Mielőtt használni kezdi a műszert, ellenőrizze a készülékház épségét. Nézzze meg hogy nincs-e rajta repedés vagy nem hiányoznak-e kitört darabok. Alaposan ellenőrizze a szigetelést a csatlakozóaljzatok körül.
- A műszer használata előtt győződjön meg az elemtartó fedél zárt, bepattintott állapotáról.
- Ne használja a készüléket, ha helytelenül működik. A védelem sérült lehet. Ha nem biztos abban, hogy a készülék jól működik-e, adja át egy szervíznek ellenőrzésre.
- Cserélje az elemeket újakra, vagy töltsse föl az akkumulátort, ha a kijelzőn megjelenik a gyenge elemre utaló jelzés.
- A készülék szervizeléskor csak a gyártó által meghatározott csere-alkatrészeket használja.
- Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen feladatra kialakítva.
- Forró izzó vagy a világító eszköz burkolata égési sérülést okozhat fényerőmérésnél.
- Zajszintmérésnél fennáll a hallássérülés kockázata, használjon megfelelő védőeszközöket!



TME Hungary Kft.

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, tme@tme.hu, www.tme.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42