

Manual de puesta en marcha de tacómetros y vibrómetros.


1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para realizar mediciones de la cantidad de giros/velocidad de giro y aceleraciones, el desplazamiento o la velocidad de la materia vibratoria.

3. Primera puesta en marcha y uso

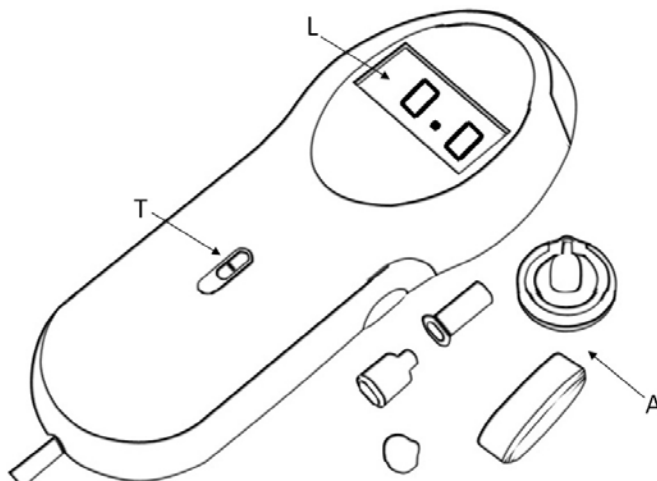

L - pantalla LCD

T - interruptor de modo de la medición


A - accesorios



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1

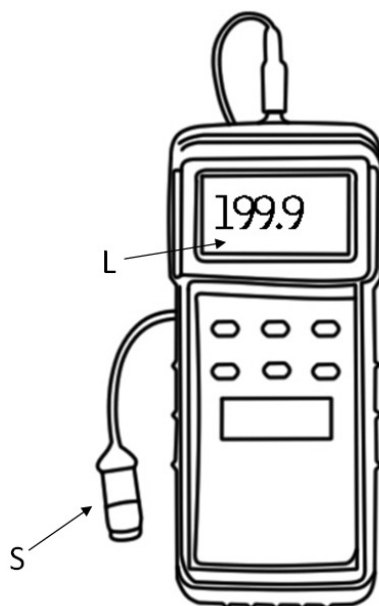

L - pantalla LCD

S - sonda de vibración

- Encienda alimentación utilizando el botón situado en el panel frontal.
- Pulse el botón adecuado para escoger la función deseada.
- Tome la medición observando el valor de la señal entrante.
- Para cambiar las pilas, abra la tapa de las pilas quitando los tornillos de fijación o aflojando el pestillo, cambie la pila y cierre la tapa.

4. Precauciones

- No utilice el equipo si está dañado. Antes de comenzar a usar el equipo, compruebe el estado de su carcasa. Compruebe si no hay daños grietas y partes rotas. Compruebe el estado del aislamiento alrededor de las tomas.
- Asegúrese de que la tapa de la pila esté cerrada antes de comenzar el uso del equipo.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente. La protección puede estar dañada. Si no está seguro de que el aparato funcione correctamente, consulte al servicio técnico.
- Sustituya la pila por otra nueva o cargue el acumulador si en la pantalla aparece el símbolo de batería baja.
- Durante las reparaciones y mantenimiento utilice solamente los repuestos indicados por el fabricante.
- No utilice el aparato en atmósferas potencialmente explosivas si no está destinado para este fin.
- Tenga cuidado al realizar las mediciones - existe riesgo de daños corporales por materia vibratoria y partes móviles de las máquinas.
- No apunte a los ojos y tenga cuidado al rayo reflejado.



Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1