

Beüzemelési utasítás multiméterekhez, mérőműszerekhez


1. Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra. A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

A berendezés villamossági mérésekre szolgál.

3. Felkészülés a munkára és használat

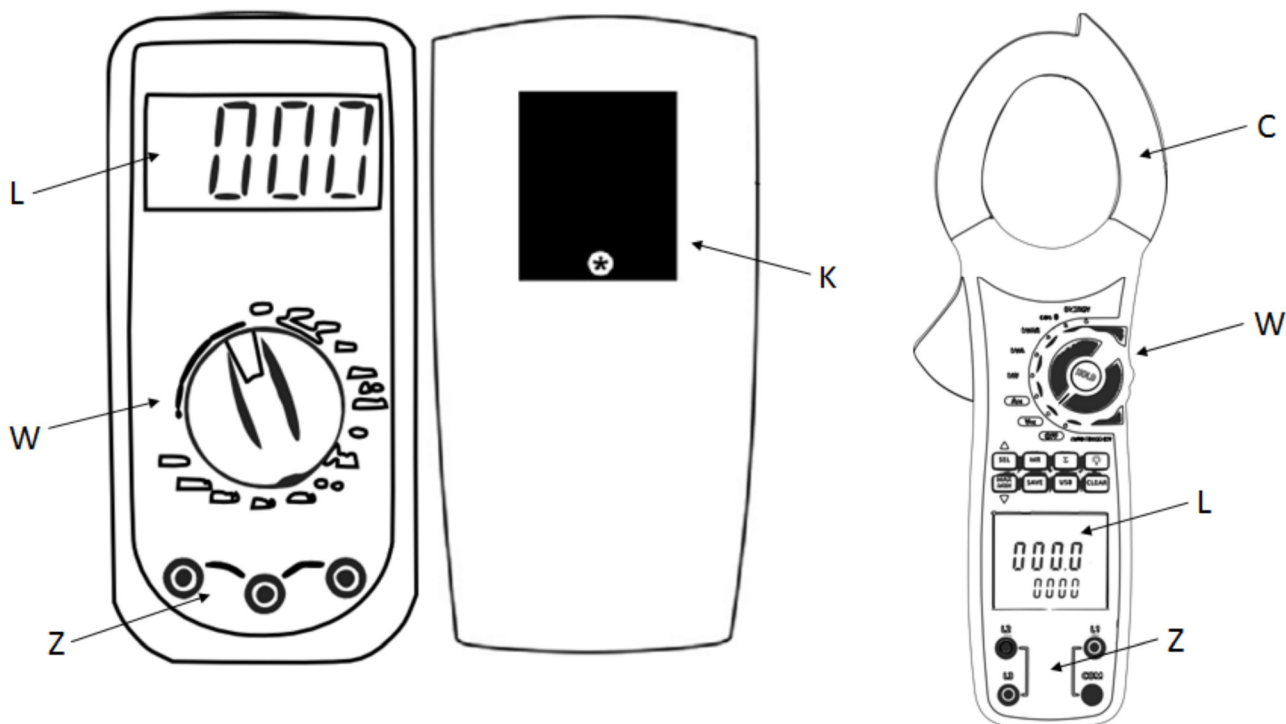

L - LCD kijelző

W - méréstartomány váltó/tápfeszültség kapcsoló

Z - mérőkábel aljzatok

K - elemtartó fedél

C - lakatfogó



TME Hungary Kft.

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, tme@tme.hu, www.tme.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42

- Csatlakoztassa a mérőkábeleket és/vagy tápkábeleket a műszer megfelelő aljzataiba, ha az szükséges.
- Állítsa a funkcióválasztó/méréshatár váltó kapcsolót a kívánt állásba. Ha a mérendő érték nagysága ismeretlen, válassza a legnagyobb mérés határt.
- Csatlakoztassa a mérőszondákat vagy nyomja meg megfelelő gombot a mérés végrehajtásához.
- Figyelje a bemeneti jel értékét.
- A mérés határ túllépését a kijelzőn egy megfelelő szimbólum mutatja.
A szimbólum megjelenésekor szüntesse meg a mérés határ túllépését kiváltó okot. Válasszon magasabb mérés határt, vagy ha már a legmagasabb szinten van, azonnal szakítsa meg a mérést. Ellenállás mérés közben a mérés határ túllépése az áramkör szakadására vagy túl magas ellenállás jelenlétére utal.
- Elemcsere céljából a rögzítőcsavarok kihajtásával vagy a patent kilazításával nyissa ki az elem tartó fedelet, cserélje ki az elemet, majd zárja vissza a fedelet.

4. Biztonsági szempontok

- Soha nem szabad túllépni a megengedett bemeneti értékeket, Ez mindegyik funkcióra vonatkozik.
- Soha ne adjon a berendezésen feltüntetett meghatározott, névleges feszültségnél magasabb feszültséget a mérő aljzatokra vagy valamely mérő aljzat és a földelés közé.
- Az adott mérésnek megfelelő aljzatokat, funkciókat és mérés határokat használja.
- Nem szabad a biztosíték maximális áramerősségétől magasabb áramerősségeket mérni.
- Mérési funkció váltása előtt a mérőkábeleket le kell választani a mért áramkörrel.
- Ellenállás és kapacitás mérés valamint kontinuitás és dióda teszt előtt feszültségmentesítse az áramkört és süsse ki az összes magasfeszültségű kondenzátort.
- Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott. Mielőtt használni kezdi a műszert, ellenőrizze a készülékház épségét. Nézze meg hogy nincs-e rajta repedés vagy nem hiányoznak-e kitört darabok. Alaposan ellenőrizze a szigetelést a csatlakozó aljzatok körül.
- A műszer használata előtt győződjön meg az elem tartó fedél zárt, bepattintott állapotáról.
- Ne használja a készüléket, ha helytelenül működik. A védelem sérült lehet. Ha nem biztos abban, hogy a készülék jól működik-e, adja át egy szervíznek ellenőrzésre.
- Az elektromos kapcsolatok összeállításakor elsőként a fekete mérőkábelt kösse be, majd ezt követően a pirosat; a mérések végeztével először a piros mérővezetékét húzza ki, majd ezt követően a feketét.
- Különös óvatossággal járjon el 30V AC effektív, 42V AC csúcs és 60V DC feszültségeknél magasabb feszültségekkel végzett mérések esetén. Ezek a feszültségek áramütést okozhatnak.
- A mérések megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a mérőkábelek szigetelése nem sérült-e meg és hogy nincs-e fedetlen fém részük.
- A sérült mérőkábeleket újakra kell cserélni.
- Mérések közben az ujjakat mindig a mérőszonda védőpereme mögött kell tartani.
- Az elem tartó fedél kinyitása előtt válassza le a készülékről a mérőkábeleket, ha van erre lehetőség.
- Cserélje az elemeket újakra, vagy töltsse föl az akkumulátort, ha a kijelzőn megjelenik a gyenge elemre utaló jelzés.
- A készülék szervizeléskor csak a gyártó által meghatározott csere-alkatrészeket használja.
- Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen feladatra kialakítva.
- A mérőkábeleeknek és a mérőkellékeknek ugyanolyan szintű biztonsági kategóriába kell tartozniuk, mint a műszernek.



TME Hungary Kft.

Ilka utca 46. 1/1, 1143 Budapest, Magyarország
tel. +36 1 220 67 56, fax +36 1 273 03 28, tme@tme.hu, www.tme.hu

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg. 01-09-905445, adószám: 14474345-2-42